



Toyota Yaris Hybrid - El sistema híbrido se apaga, en vez de pasar al modo de emergencia

Hoja de datos

Fabricante	Toyota
Modelo de vehículo	Yaris Hybrid
Motor	1,5i 12 V HSD
Código del motor	M 15A-FXE
Año de fabricación	07.2020 - 11.2020
Síntoma	El sistema híbrido se apaga

ⓘ Indicación de seguridad importante

El sistema híbrido se apaga de repente

En el caso de los vehículos mencionados, el sistema híbrido puede desconectarse de repente cuando el vehículo acelera bruscamente, en vez de pasar al modo de emergencia.
Durante una aceleración fuerte, puede producirse un deslizamiento temporal del amortiguador de entrada de la transmisión híbrida. Debido a una debilidad del software de la unidad de control híbrida, esto puede provocar la desconexión del sistema híbrido. El fabricante del vehículo ha reconocido el problema y ofrece una actualización del software como solución (para vehículos fabricados entre el 07.07.2020 y el 13.11.2020). La medida lleva la identificación "22SMD-092" y se anota en el sistema de garantía. La actualización del software puede realizarse, en caso dado, a través de Hella-Gutmann macsRemote Services o de un dispositivo de diagnóstico con capacidad pass-thru de la serie mega macs. Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo. Si no dispone del equipo correspondiente o de acceso, diríjase a un taller especializado autorizado.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.