



# Toyota Yaris - Ruidos en la zona del sistema de refrigeración

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Hoja de datos      |                                       |
| Fabricante         | Toyota                                |
| Modelo de vehículo | Yaris                                 |
| Motor              | 1,0 i (1KR-FE)                        |
| Año de fabricación | hasta 2017                            |
| Síntoma            | Ruidos en el sistema de refrigeración |

## Indicación de seguridad importante

## Ruidos a 3200-3500 revoluciones

En los vehículos mencionados pueden producirse ruidos extraños en la zona del sistema de refrigeración a un régimen del motor de 3200-3500 rpm. Como primer paso, se debe comprobar el nivel de refrigerante. Si hay suficiente refrigerante en el sistema, la causa del ruido puede ser un termostato de refrigerante defectuoso. Este debe ser sustituido por un modelo modificado (9091603153). A continuación se debe llenar de nuevo y purgar de aire el sistema de refrigeración según las especificaciones del fabricante.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.