

VW CC - Ruidos al mover la dirección | HELLA

VW

CC

Año de fabricación: 2011 - 2017

Ruidos al mover la dirección

En este caso, el cliente se queja de un ruido de rozamiento en el área de la columna de dirección cuando se acciona/gira el volante.

Si se detecta el problema mencionado anteriormente, una posible causa puede ser una lubricación insuficiente de los contactos deslizantes del airbag del conductor en la columna de dirección.

Instrucciones de reparación:

-Desmontar el airbag del conductor (Atención: Los trabajos en el airbag sólo pueden ser realizados por personal cualificado).

-Engrasar los contactos deslizantes del airbag de la columna de dirección con un lubricante especial prescrito por el fabricante del vehículo (G 052 172 M2).

-Vuelva a instalar el airbag del conductor.

A continuación debe realizarse una conducción de prueba para para verificar el éxito de la reparación y deberá consultarse el código de avería con un equipo de diagnosis adecuado.

NOTA:

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!