

VW Eos - La iluminación interior se enciende durante la conducción | HELLA

VW

Eos

Fecha de fabricación: 05/2006 – 11/2010

La iluminación interior se enciende durante la conducción.

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta la problemática descrita, puede deberse a un fallo en la función del interruptor de los intermitentes de emergencia.

También puede aparecer un fallo en el funcionamiento del cierre centralizado que provoca que éste funcione de manera autónoma (apertura / cierre) durante la conducción.

Instrucciones de reparación

- Revisar si se ha registrado alguna avería en la unidad de control del cierre centralizado. (Código de avería: 0556/ Apertura por aviso de colisión)
- Revisar si se ha registrado alguna avería en la unidad de control del airbag.
- Revisar los cables eléctricos de la unidad de control del cierre centralizado.
- Revisar los cables eléctricos de la unidad de control del airbag.

Solución:

Comprobar el funcionamiento del interruptor de los intermitentes de emergencia y, en caso necesario, sustituirlo.