

VW Golf IV - Se enciende la lámpara de control del motor | HELLA

VW

Golf IV

Todos los modelos

Se enciende la lámpara de control del motor

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría ser debido a una avería en la lámpara de la luz de freno. Al leer el código de avería, se indica un fallo en el interruptor de la luz de freno. Si se sustituye el interruptor, el fallo sigue activo y no puede borrarse. Por ello, deben comprobarse previamente las lámparas de ambas luces de freno. Si ambas lámparas fallaran (no la barra LED en la puerta del maletero), serán éstas probablemente la causa de la avería. Normalmente, después de sustituir las lámparas, ya se puede borrar el error en la memoria de averías. Debido al fallo en ambas lámparas, se transmite una señal falsa a la unidad de control del motor a través del interruptor de la luz de freno. Esta señal falsa suele interpretarse como un fallo en dicho interruptor de la luz de freno.