

# **VW Golf VI - Fallo en el funcionamiento de la ventilación del habitáculo cuando la temperatura exterior es muy baja | HELLA**

**VW**

**Golf VI**

**Fecha de fabricación: 2011 - 2014**

## **Fallo en el funcionamiento de la ventilación del habitáculo cuando la temperatura exterior es muy baja**

Si en los vehículos arriba mencionados se produce un fallo en el funcionamiento de la ventilación del habitáculo, puede deberse a que haya agua congelada en la carcasa del ventilador.

En determinadas condiciones, la nieve caída puede llegar hasta la carcasa del ventilador a través de la admisión del aire exterior.

Allí, el agua puede condensarse, si la temperatura exterior es muy baja, puede congelarse y, con ello, puede bloquear el motor del ventilador. En los vehículos con Climatronic pueden registrarse los siguientes códigos de avería:

- 1273 (ventilador de aire fresco, fallo mecánico)
- B10BE07 (ventilador de aire fresco, fallo mecánico)

Para solucionar este problema deberá desmontarse el motor del ventilador y deberá revisarse. Si el motor no presenta ningún daño, puede volver a montarse. En la zona inferior de la carcasa del ventilador deberá realizarse un orificio de un diámetro de 4 mm. Con ello se garantiza la evacuación del agua acumulada.

br />br />