

VW Sharan - El aire acondicionado no funciona | HELLA

VW

Sharan

Año de fabricación: 1998-2001

Motor: AFN

Con climatronic

El aire acondicionado no funciona

No se registra ningún código de avería

Si en los vehículos arriba mencionados falla el aire acondicionado, deben comprobarse los fusibles como primer paso y después el acoplamiento magnético. Si no se detecta ningún fallo, deberá comprobarse a continuación la alta presión y la baja presión. Si de los valores de medición, tanto de la baja como de la alta presión se obtiene el mismo resultado (aprox. 6 bar), significa que hay algún defecto (p.ej. suciedad, ver imagen) en la válvula de regulación integrada en el plato oscilante del compresor.

Con el aire acondicionado encendido, la presión en el lado de alta presión debe alcanzar entre 8 - 15 bar y en el lado de baja presión debe encontrarse en un rango de aprox. 2 bar.



Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.