



VW T6 - El motor funciona de forma irregular

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Año de fabricación	2016 - 2019
Síntoma	El motor funciona de forma irregular

Indicación de seguridad importante

El motor funciona de forma irregular: se enciende el testigo de control del motor o el testigo de control del precalentamiento

En los vehículos mencionados puede producirse un funcionamiento irregular del motor. Adicionalmente se encienden el testigo de control del motor y/o el testigo de control del precalentamiento. En la memoria de averías puede estar registrado el código de avería P0191.
Para solucionar este problema deben comprobarse todos los componentes eléctricos y mecánicos relevantes para el sistema, incluyendo la fuente de alimentación. Si no se encuentra ningún fallo, la causa puede ser el sensor de presión del raíl de combustible (imagen).
Después de sustituir el sensor se debe borrar la memoria de averías y realizar un recorrido de prueba.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.