

Volkswagen Golf V Plus - Se enciende el testigo luminoso del ABS/ESP | HELLA

Volkswagen

Modelo: Golf V Plus

Código motor: BLF

Año de fabricación: 2005-2009


Se enciende el testigo luminoso del ABS/ESP

Código de avería: 1435

Sensor de presión de los frenos 1G201

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ABS, podría deberse a un fallo en el sensor de presión del líquido de frenos.

Este sensor registra la presión de los frenos del sistema hidráulico y transmite dicho registro a la unidad de control. Un error en la valoración de la señal podría interpretarse como un registro incorrecto en la unidad de control. Como no puede realizarse una medición en el propio sensor, deberán comprobarse en primer lugar los parámetros. Con el freno sin accionar, el valor nominal debe situarse en 0 bar. Si el valor medido difiere (imagen), deberá sustituirse el sensor.

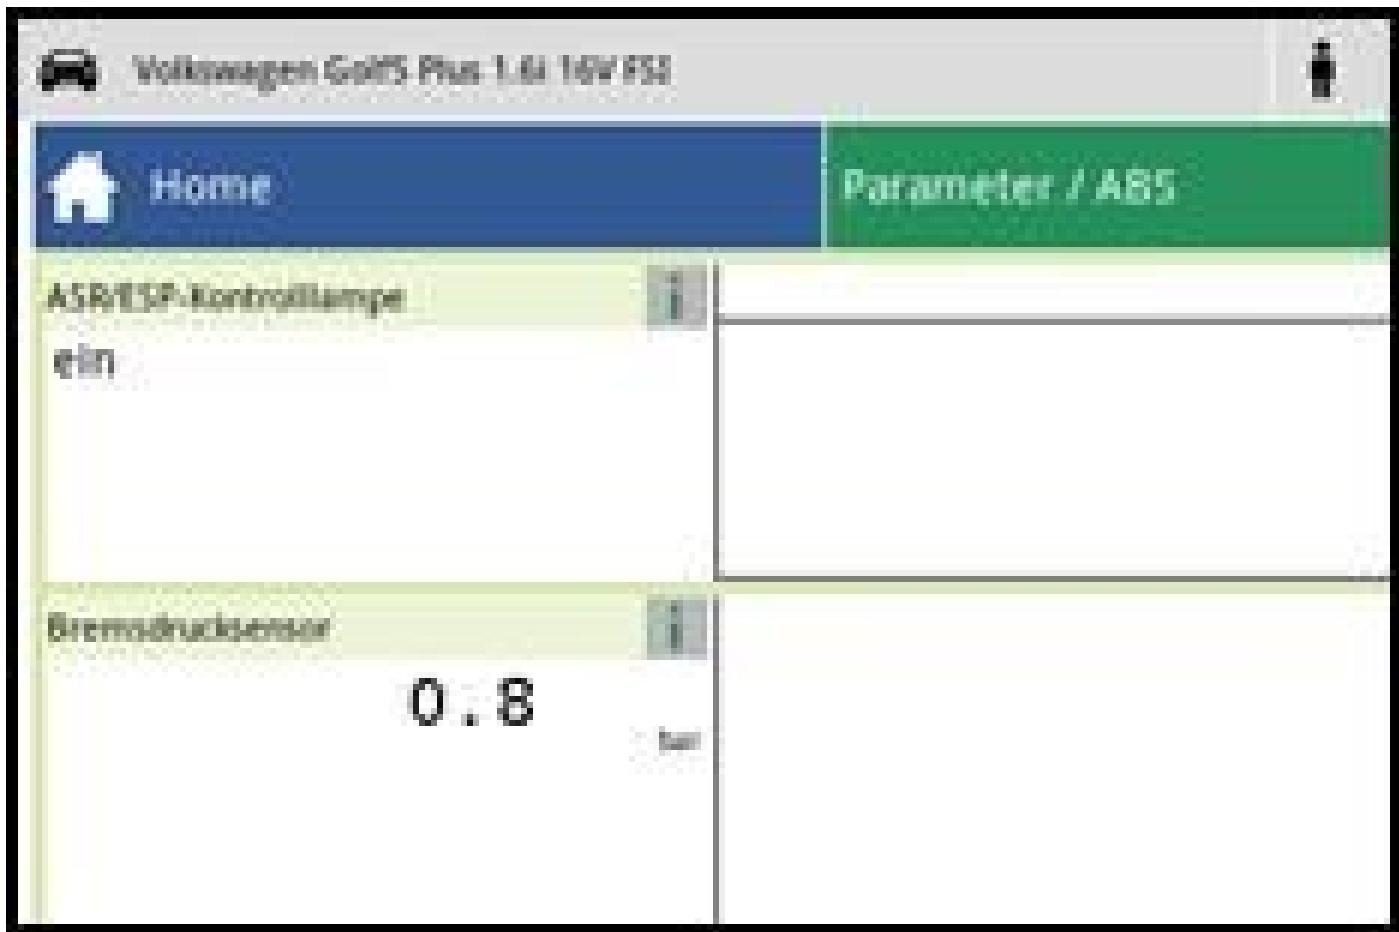

El sensor de presión va integrado en la unidad hidráulica ABS.

El fabricante del vehículo ofrece un kit de reparación para la unidad hidráulica ABS.

Esta información puede utilizarse en otros modelos de esta misma marca que lleven sistemas ABS.

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_es_brakes_vw_golf_v_bremsdrucksensor_fehlerhaft001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />