



Volkswagen Transporter T6 - Pérdida de refrigerante

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	Transporter T6
Motor	Todos los motores diésel de 2,0 litros
Año de fabricación	2015 - 2019
Síntoma	Pérdida de refrigerante

Important safety note

El testigo de control del refrigerante se enciende y/o la temperatura del refrigerante es elevada

Si en los vehículos arriba indicados se enciende el testigo de control del líquido refrigerante y/o la temperatura del motor es elevada, se debe revisar el sistema de refrigeración en busca de fugas.

Hay que prestar especial atención a la carcasa del termostato. En este caso, la junta tórica puede considerarse la causa de la avería.

Si hay una fuga aquí, se debe desmontar la carcasa del termostato y sustituir la junta tórica (06B121119B). Antes del ensamblaje, asegúrese de que las superficies de apoyo estén bien limpias. A continuación se debe llenar y purgar el sistema de refrigeración de acuerdo con las especificaciones del fabricante.