

Volvo V90 D3 - Respuesta insuficiente o retardada del acelerador | HELLA

Volvo

V90 D3

Año de fabricación: 2016 - 2017

Motor: Todos los diésel 2,0 D4204T9

Respuesta insuficiente o retardada del acelerador

En este caso de reparación, el cliente se queja de que el motor reacciona inadecuadamente y/o con retraso al aumento de potencia que exige el trasmisor del pedal acelerador (pedal del acelerador) durante la fase de aceleración.

Para excluir otras causas posibles de fallo se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo), así como una consulta del código de averías mediante un equipo de diagnóstico adecuado.

Pueden aparecer los siguientes códigos de avería:

- P00BC Medidor de la cantidad de aire/de la masa de aire A: Caudal demasiado bajo
- P0471 Señal del sensor de presión de gases de escape defectuosa
- P0472 Sensor de presión de escape: Señal demasiado baja
- P0473 Sensor de presión de gases de escape: Señal demasiado alta

En este caso, el flujo del tubo del sensor de presión de gases de escape se ve afectado por las impurezas. ¡La tubería (nº EO: 31370333) debe ser reemplazada! El sensor de presión de los gases de escape (nº EO: 31319419) también puede estar dañado por las impurezas. El sensor debe ser revisado y, si es necesario, deberá ser reemplazado.

Nota

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse siempre las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!