

Mercedes Benz ML 270 CDI - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

Mercedes Benz

ML 270 CDI

Fecha de fabricación: 11.1999 - 06.2005

Motor: OM 612.963

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

El vehículo funciona en modo de emergencia

Código de avería: P1189 "Desconexión del canal de admisión"

El motor pierde potencia

Si en el modelo mencionado se detectan algunas o varias de las averías que se nombran aquí, puede deberse a que se ha roto la varilla que regula el canal de llenado del motor. En este caso hay que desmontar dicha varilla y sustituirla por otra del mismo fabricante del vehículo.

Recambios:

Clip de fijación: 611 098 01 26

Varilla: 611 098 02 26

A este respecto, tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del vehículo para el montaje y el desmontaje.

