



VW Passat - Ruidos molestos de traqueteo en el habitáculo

Hoja de datos	
Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Passat
Motor	1.6 TDI
Código del motor	DCXA
Año de fabricación	2014 hasta 2018
Síntoma	Ruidos molestos de traqueteo en el habitáculo

 **Indicación de seguridad importante**

Traqueteos procedentes de la zona de los asientos delanteros

En el tipo de vehículo mencionado anteriormente pueden percibirse durante la conducción molestos traqueteos o golpeteos procedentes del habitáculo. El ruido se produce sobre todo al circular sobre irregularidades y parece provenir de la zona de los asientos delanteros.

Durante la localización de la avería, debe realizarse primero una prueba de conducción específica para comprobar si el ruido se puede localizar claramente en la zona de los reposacabezas delanteros. Si el ruido se puede reproducir y atribuir claramente a la zona de los asientos, la causa suele ser un guiado insuficiente de los reposacabezas. En este caso, está afectada la guía derecha del reposacabezas, vista en el sentido de la marcha, de ambos asientos delanteros (véase la figura). Las tolerancias de fabricación o el desgaste propio del material pueden provocar holgura en la guía, haciendo que el reposacabezas produzca traqueteos o golpeteos con los movimientos del vehículo.

Para solucionar el problema, deben sustituirse las guías de los reposacabezas de los asientos afectados de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Después de la sustitución, debe realizarse una nueva prueba de conducción para comprobar que los ruidos hayan desaparecido. Nota: Por motivos de seguridad propia y de los demás usuarios de la carretera, los recorridos de prueba y ensayo deben realizarse siempre con una segunda persona (conductor).

Nota

¡A este respecto, siempre deberán tenerse en cuenta las indicaciones de reparación y de mantenimiento del fabricante del vehículo!

Este síntoma también puede aparecer en otros modelos de vehículo con una variante de equipamiento equiparable.



Representación a modo de ejemplo de la guía derecha del reposacabezas del asiento delantero, vista en el sentido de la marcha. En esta zona, la existencia de holgura en la guía puede provocar traqueteos o golpeteos.