

Opel Diferentes modelos - Potencia del motor insuficiente | HELLA

Opel

Diferentes modelos

Motor : Z16XEP

Potencia del motor insuficiente

Ocasionalmente se enciende el testigo luminoso de control del motor

Si se detecta el fallo arriba mencionado en relación con los códigos de avería indicados, puede deberse a que los canales EGR (canales de recirculación de gases de escape) estén obstruidos/bloqueados.

Códigos de avería:

- P0171 - Mezcla demasiado pobre
- P0300 - Detectado fallo de encendido en varios cilindros
- P0301 / P0302 / P0303 / P0304

Detectado fallo de encendido cilindro 1/2/3/4

- P1300 - Depósito de combustible vacío

Para descartar un posible fallo en la válvula EGR (válvula de recirculación de gases de escape) y otras posibles causas, en primer lugar deberán comprobarse todos los elementos periféricos del sistema EGR.

Si aquí no se detecta ningún fallo, deberá procederse de la siguiente manera:

- Consultar la memoria de averías y borrar los códigos de avería registrados
- Desmontar el múltiple de admisión siguiendo las indicaciones del fabricante
- Limpiar los canales EGR del colector de admisión con herramientas adecuadas
- Montar el múltiple de admisión siguiendo las indicaciones del fabricante

- Consultar la memoria de averías y, en caso necesario, borrar los códigos de avería registrados

A continuación se realizará una conducción de prueba y se consultará de nuevo la memoria de averías.