



Skoda Enyaq - Réglage incorrect des projecteurs

Fiche technique	
Constructeur	Skoda
Modèle de véhicule	Enyaq
Moteur	Électrique
Code moteur	EBJC
Année de fabrication	2021 à 2024
Pièces de rechange Hella	Projecteur principal gauche : 1EX 014 773-911 Projecteur principal droit : 1EX 014 773-921
Symptôme	Éblouissement des véhicules circulant en sens inverse après le réglage de la portée des phares
Outil recommandé	mega macs X, SEG V

Consigne de sécurité importante

Réglage incorrect des projecteurs après des travaux de maintenance

Sur le type de véhicule susmentionné, il peut arriver qu'après des travaux de maintenance ou de réparation au niveau de l'éclairage avant, le réglage des projecteurs principaux soit incorrect. Malgré un réglage de base prétendument correct, la portée ne correspond pas aux spécifications. Le trafic venant en sens inverse peut alors être ébloui.


Dans ce cas, cela peut être dû à la correction de portée lumineuse automatique qui n'a pas été réinitialisée avant le réglage de base des projecteurs principaux. La fonction correspondante se

trouve dans le menu Infotainment sous « Menu de service → Extérieur → Projecteurs → Réglages de l'éclairage ».

Si la correction de la portée des projecteurs n'est pas réinitialisé avant le réglage, le réglage de base des projecteurs s'effectue sur une base erronée. Le flux lumineux qui en résulte s'écarte donc nettement de l'état théorique.

Cela conduit à un éclairage inadmissible de la chaussée et augmente le risque d'éblouissement des autres usagers de la route, ce qui constitue un danger considérable.


Pour un réglage correct, la correction de portée lumineuse automatique doit donc être auparavant réinitialisée dans le menu mentionné. Ce n'est qu'ensuite que le réglage de base des projecteurs principaux peut être effectué à l'aide d'un appareil de réglage des projecteurs approprié, conformément aux instructions du constructeur. Enfin, il convient de contrôler le fonctionnement et d'effectuer un essai sur route.

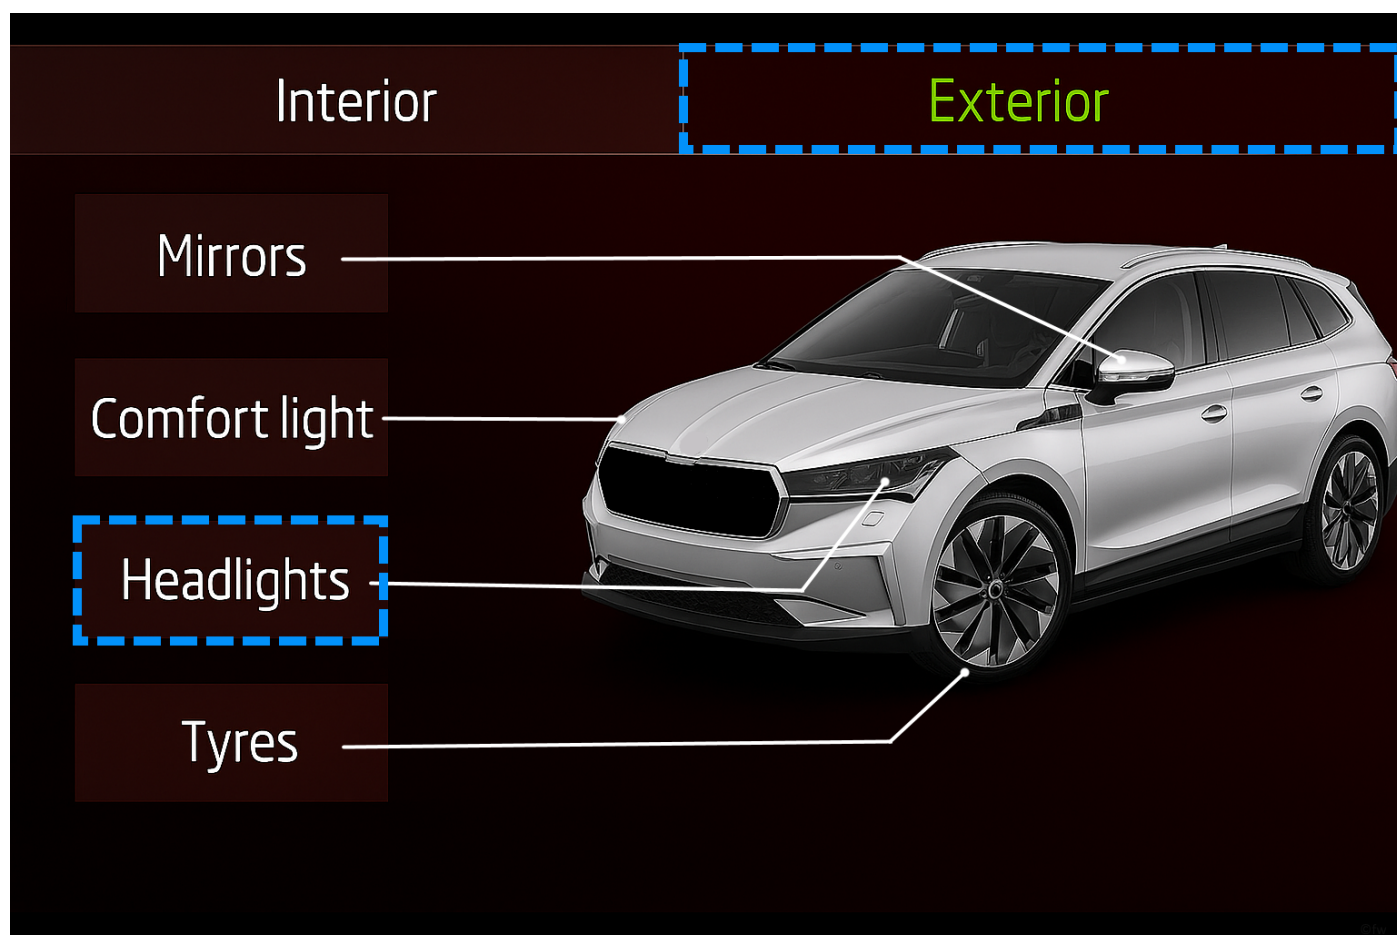

Exemple de structure de menu dans le système d'infodivertissement : la zone « Extérieur » permet d'accéder au menu de réglage de la portée des projecteurs via l'option de menu « Projecteurs ».



Exemple de présentation : cette option permet de réinitialiser la correction de portée lumineuse automatique.

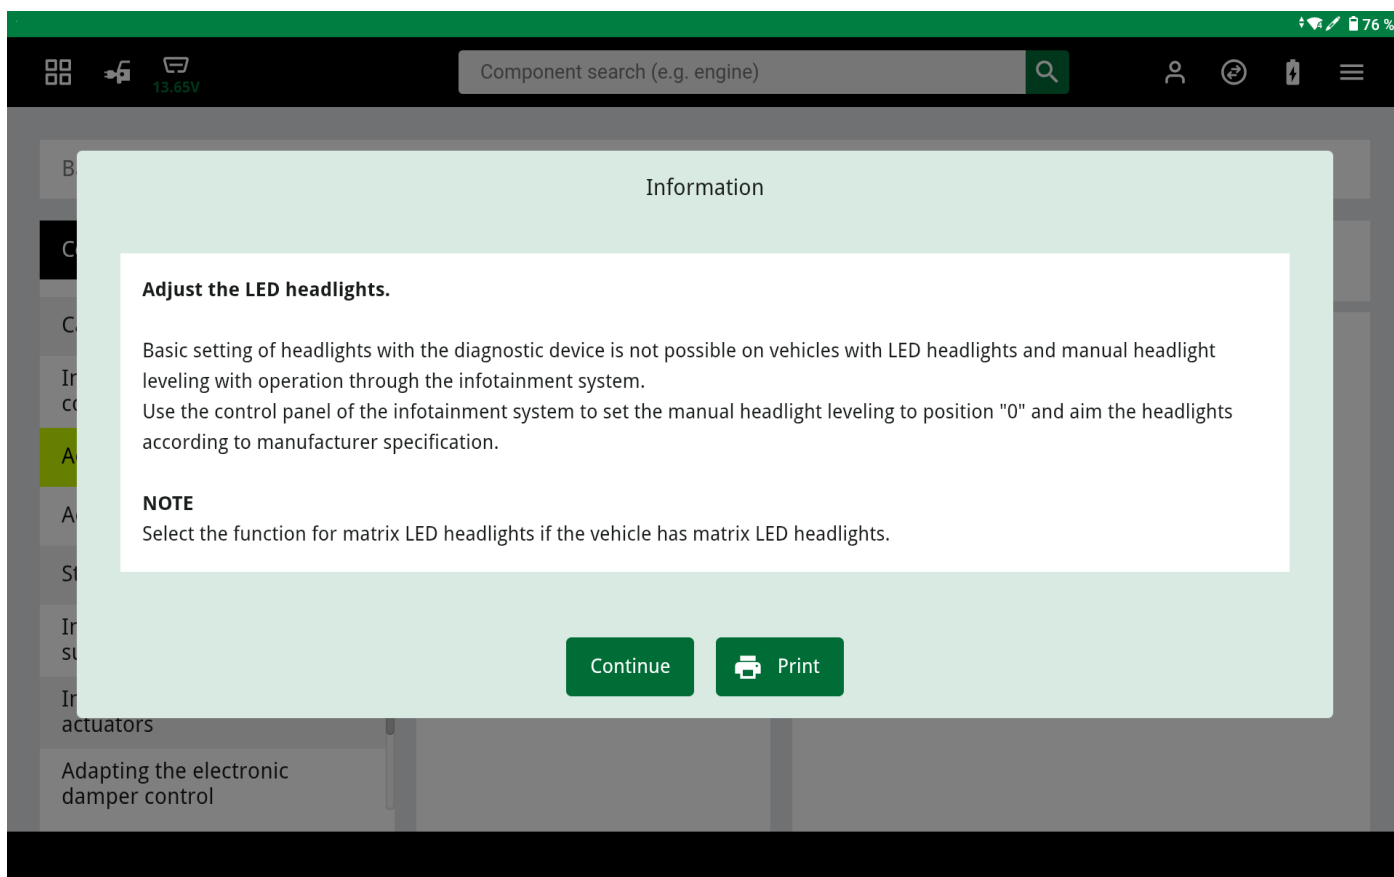

Indication sur l'appareil de diagnostic concernant la procédure de réglage des projecteurs

Remarque

À cet égard, veuillez toujours respecter les instructions de maintenance et de réparation du constructeur automobile !

Ce symptôme peut également survenir sur d'autres modèles équipés d'équipements similaires.

Consignes de sécurité pour les véhicules hybrides/électriques !

Seules des personnes qualifiées en électrotechnique sont autorisées à effectuer l'ensemble des travaux de réparation. Avant la réparation, le système haute tension (HT) doit être mis hors tension par un spécialiste des interventions sur les véhicules à sécurité intrinsèque HT. Les lois et règlements spécifiques à chaque pays concernant les interventions sur les systèmes haute tension doivent être observés et respectés.

La reproduction, la cession, la duplication et l'exploitation sous quelque forme que ce soit ainsi que la diffusion du contenu de ce document, y compris sous forme d'extraits, ne sont autorisées qu'avec notre accord formel et par écrit et avec mention de la source. Les schémas, les illustrations et les descriptions relatifs au texte du document sont uniquement proposés à titre d'explication et d'illustration. Ces informations ne peuvent en aucun cas servir de base pour effectuer les opérations d'installation et d'assemblage. Tous droits réservés.