

# **Alfa Romeo 159 - La lampe de contrôle de l'ESP est allumée | HELLA**

**Alfa Romeo**

**159 (type 939)**

**Limousine: NIV 7003555-7053255**

**Station Wagon: NIV 7003555-7062287**

**La lampe de contrôle de l'ESP est allumée**

**Code de défaut C1131**

**Capteur de pression du liquide de frein**

Si le code de défaut ci-dessus et l'allumage de la lampe de contrôle de l'ESP sont constatés, un capteur de pression du liquide de frein défectueux peut en être la cause. Un défaut de plausibilité du signal dans l'évaluation de la pression entraîne l'enregistrement d'un défaut dans le calculateur.

Étant donné qu'une mesure directement sur le capteur est impossible, commencez dans ce cas par vérifier l'alimentation en tension et la périphérie du système ESP. Si les résultats de tous les contrôles

correspondent aux valeurs de consigne, remplacez le capteur de pression.

**Consigne de réparation**

Le capteur de pression du liquide de frein est monté à l'intérieur de l'unité hydraulique et ne peut pas être remplacé séparément.

En cas de dommage, il faut par conséquent remplacer toute l'unité hydraulique ABS/ESP.