



BMW Série 1 - Les rétroviseurs extérieurs ne se rabattent pas en utilisant la télécommande

| | |
|----------------------|---|
| Fiche technique | |
| Constructeur | BMW |
| Modèle de véhicule | Série 1 (F40) |
| Moteur | Tous modèles sans système Keyless |
| Année de fabrication | 2019 - |
| Symptôme | Fonction de rabattement rétroviseurs / Verrouillage centralisé |



Fonction de rabattement rétroviseurs perturbée et éventuellement verrouillage centralisé également perturbé

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que les rétroviseurs extérieurs ne se rabattent pas en verrouillant le véhicule à l'aide de la télécommande. Par ailleurs, la fonction de fermeture peut être entravée en utilisant la télécommande. Une faiblesse de logiciel sur le calculateur multifonction peut être en cause. Pour y remédier, il convient de contrôler au préalable la batterie du véhicule et la tension de bord. S'il existe une autre clé-émetteur, il convient de vérifier dans quelle mesure la fonction fonctionne en combinaison avec cette clé. Les mémoires des défauts doivent en plus être lues et, le cas échéant, effacées. Si cela ne donne pas les résultats escomptés, une actualisation de logiciel du calculateur multifonction peut être effectuée pour remédier au problème. Une actualisation de logiciel peut par exemple être effectuée via macsRemote Services de Hella-Gutmann ou un appareil de diagnostic de la série mega max compatible avec PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire. Si vous ne disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.

