

BMW Tous les modèles - Défaillance de la régulation du comportement dynamique (DSC) | HELLA

BMW

Série: F10, F11, F12, F13, F18, F25

Tous les modèles

Défaillance de la régulation du comportement dynamique (DSC)

Voyant ESP allumé

Code de défaut: 480A66

Si le défaut indiqué ci-dessus est affiché dans le combiné d'instruments en relation avec le message de contrôle «Défaillance de l'DSC/Aucune stabilisation de trajectoire», différentes causes peuvent en être la source. Le défaut apparaît surtout lorsque la fonction «Auto Hold» est activée et lors du démarrage. Dans certains cas, le défaut peut également être déclenché par le conducteur lorsque celui-ci laisse trop longtemps reposer son pied sur la pédale de frein lors du démarrage (conducteur deux pieds).

Contrôles

Pour déterminer la cause, les contrôles suivants doivent être effectués:

**Vérifier le bon positionnement et fonctionnement du commutateur de pédale de frein
Vérifier le fonctionnement et l'aptitude au rappel de la pédale de frein
Vérifier les branchements et connexions électriques des composants concernés**

À ce sujet, veuillez toujours tenir compte des consignes de réparation respectives du constructeur de véhicules.