

# **CITROËN C3 - Direction assistée électrique grippée | HELLA**

**CITROËN**

**C3**

**Pluriel**

**Année modèle : à compter du 04.12.2007 (RPO 11348)**

**Tous les modèles avec direction assistée électrique**

**Direction assistée électrique grippée.**

Un actionnement de la servo-direction électrique nécessitant un effort considérable est signalé sur ces véhicules, défaut qui peut être dû à une défaillance du capteur de couple de rotation de la servo-direction électrique.

Il faut vérifier en amont s'il y a des codes erreurs concernant le capteur de couple de rotation de la servo-direction électrique.

Pour analyser la source d'erreur et exclure toutes autres sources de défaillance, vérifier à plusieurs reprises les raccordements électriques et les contacts des connecteurs de faisceau de câbles (voir figure/flèches). Par ailleurs, vérifier le bon serrage des connexions sur les connecteurs de faisceau de câbles.

Si aucun dysfonctionnement n'est décelé lors de l'examen électrique, c'est sans doute la crémaillère de la servo-direction électrique qui est en cause.

