

CITROËN C4 - Allumage du témoin d'alerte du liquide de refroidissement | HELLA

CITROËN

C4

Tous les modèles à partir du 18 septembre 2006

Code moteur : NFU (TU5JP4)

Allumage du témoin d'alerte du liquide de refroidissement

Si, dans les véhicules cités ci-dessus, l'allumage du témoin d'alerte du liquide de refroidissement se produit, la source d'erreur possible à prendre en compte est le capteur de température.

Il est possible que le code d'erreur P0116 soit présent.

Comme raison d'erreur pouvant entraîner des valeurs de mesures erronées, on a la fissuration dans le corps de mesure du capteur de température du liquide de refroidissement.

Remarque :

[il faut vérifier la spécification correcte du capteur de température du liquide de refroidissement [(désignation de type) identification (*96566364* Fabricant Valeo)].


En cas d'écart des valeurs de mesure (voir les Caractéristiques techniques / page 2), il faut monter un nouveau capteur de température du liquide de refroidissement pour résoudre l'erreur.

Capteur de température du liquide de refroidissement :

Référence de pièce de rechange : (ET): ET-N° : 1338.F8

Capteur de température du liquide de refroidissement Hella : 6PT.009 309-221

Capteur de température - Caractéristiques techniques - références (valeurs indicatives / ces données ne sont pas spécifiques au modèle)

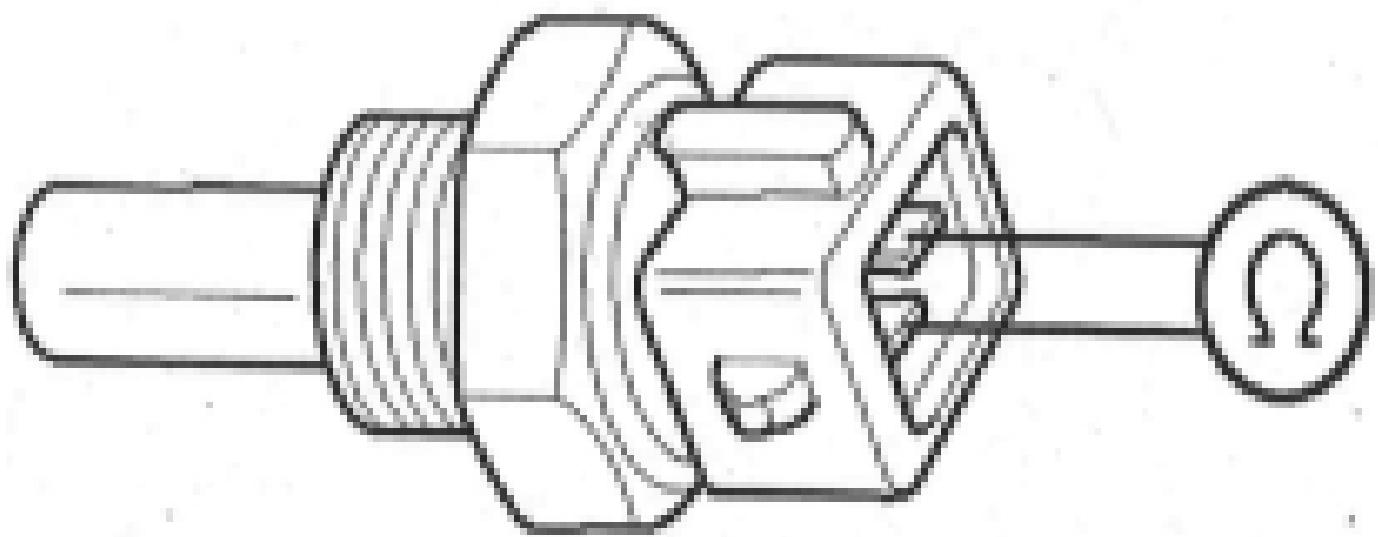

Température