

# **Ford B-Max - Allumage du témoin d'avertissement ABS | HELLA**

**Ford**

**Modèle: B-Max 1,6 8V TDI**

**Année de fabrication : à partir de 2012**

**Tous les modèles avec ABS/ESP**

**Allumage du témoin d'avertissement ABS**

**Code de défaut: C1288**

**Contacteur à pression - circuit électrique défectueux**

Si le défaut ci-dessus et l'allumage du témoin d'avertissement ABS sont constatés, une cause peut en être le capteur de pression de freinage.

Un défaut de traitement du signal entraîne l'enregistrement d'un défaut dans le calculateur.

Étant donné qu'une mesure directement sur le capteur est impossible, commencez dans ce cas par vérifier l'alimentation en tension et la périphérie du système ABS.

Si toutes les valeurs mesurées correspondent aux valeurs nominales, remplacez le capteur de pression.

**Consigne de réparation**

Le capteur de pression est intégré dans l'unité hydraulique ABS.

En cas de dommage, il faut remplacer toute l'unité hydraulique ABS.