

# **Jeep Compass - L'éclairage diurne s'atténue du mauvais côté | HELLA**

**Jeep**

**Compass**

**Année de fabrication: 02/2013 – 04/2013**

**Projecteurs bi-halogènes**

**L'éclairage diurne s'atténue du mauvais côté**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, l'éclairage diurne s'atténue ou s'éteint du côté opposé lors de l'actionnement du feu clignotant.

Le problème est, dans ce cas, dû à l'inversion des branchements sur la fiche dans la boîte à relais de la planche de bord.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Cependant, il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules n'ont pas été contrôlés ou bien retouchés.

Sur les véhicules concernés, les câbles WT/GN = (blanc/vert) et WT/BL = (blanc/bleu) sont permutés sur la fiche (boîte à relais/planche de bord) par un atelier spécialisé.