

# **Kia Cee'd - Allumage du témoin d'airbag | HELLA**

**Kia**

**Cee'd**

**Hayon jusqu'à châssis : U5YFF24428L 096498**

**Break jusqu'à châssis : U5YFF23238L 006322**

Si un client signale le problème mentionné ci-dessus, un connecteur défectueux peut être en cause. Les codes de défauts B 1353 et B 2500 peuvent également être enregistrés. Un défaut sur le boîtier de connecteurs du faisceau de câbles empêche l'enclenchement correct dans la servocommande de l'airbag. Dans ce cas, le connecteur doit être contrôlé et si nécessaire remplacé. La servocommande de l'airbag se trouve sous l'accoudoir.

## **Attention !**

Lors du montage du nouveau boîtier de connecteurs, veiller à ce que l'enclenchement se fasse correctement. Effacer les codes de défaut enregistrés.

Avant de procéder à la réparation, le système doit être activé hors tension pendant au moins 5 minutes, pour éviter le risque de pointes de tension. Si le numéro de fabrication "C2" est marqué sur le boîtier de connecteurs, celui-ci doit être remplacé. Il peut être commandé avec le code article OE 917101H010FFF.