

KIA Sorento - Le feu stop de la remorque n'est pas activé par le véhicule tracteur au freinage | HELLA

KIA

Sorento

Années modèle: 03/2015 – 05/2016

Avec régulateur de vitesse adaptatif

Le feu stop de la remorque n'est pas activé par le véhicule tracteur au freinage

Si le problème susmentionné apparaît lorsque le régulateur de vitesse (Tempomat) est activé, un module de commande de remorque défectueux peut être en cause.

Remarque :

Le dysfonctionnement survient uniquement en mode de conduite avec le Tempomat en cas de décélération automatique déclenchée par le régulateur de vitesse adaptatif. Ce problème ne se produit pas lorsque la remorque est freinée de façon manuelle (via la pédale de frein) !

En raison d'un défaut de fonctionnement du logiciel se trouvant dans le module de commande de la remorque, les feux stop de la remorque ne peuvent pas être activés dans les circonstances indiquées plus haut.

Résolution :

Selon les consignes du fabricant, remplacer le module de commande de la remorque par une version améliorée. Dans ce cas, s'adresser à un atelier spécialisé agréé.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Il faut cependant partir du principe que, pour différentes raisons, tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.