

# Mazda 3 - Mauvais régime moteur | HELLA

Mazda

Mazda 3

Tous modèles avec code moteur MZR-CD

(Turbo RF)

## Mauvais régime moteur.

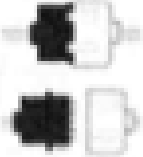
Si le défaut mentionné ci-dessus fait l'objet d'une réclamation, une valve magnétique du régulateur de pression du carburant défectueuse peut être en cause. Les défauts suivants peuvent également faire l'objet de réclamations :

- Coupure sporadique du moteur.
- Perte de performance sporadique.
- Mauvais comportement au démarrage à froid.
- Trous dans l'accélération.

Suivant le cas, le voyant moteur peut s'allumer et le code défaut P0089 être enregistré.

Contrôler d'abord s'il y a une mauvaise prise d'air ou des fuites dans le circuit du carburant, contrôler également le filtre de carburant et le remplacer si nécessaire.

Remarque relative au contrôle de l'élément, connecteur déconnecté :

| Klemmen | Leitungsfarbe/Nummer |  | Prüfbedingung | Richtwert |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| A u. B  | gr/rt u. gn/ws       |  | 20°C          | 2,1 Ω     |

Si aucun défaut n'est détecté lors de ce contrôle, il s'agit probablement d'une valve magnétique de régulateur de pression du carburant défectueuse.