

# **Mazda RX-8 - Allumage du voyant de niveau de liquide de refroidissement | HELLA**

**Mazda**

**RX-8**

**Tous modèles à compter de 10/2008**

## **Allumage du voyant de niveau de liquide de refroidissement.**

Si le voyant de liquide de refroidissement s'allume sur les véhicules cités ci-dessus bien que le niveau de liquide de refroidissement soit correct, un capteur de niveau de liquide de refroidissement défectueux peut être en cause.

Dans ce cas, vérifier si le capteur de niveau du liquide de refroidissement, le câble d'alimentation et le connecteur sont endommagés ou s'il y a du courant qui passe.

Si le capteur est soudé au vase d'expansion, remplacer le vase d'expansion dans son intégralité.

À cet effet, le fabricant propose un vase d'expansion de liquide de refroidissement modifié.

Référence pièce de rechange : N3H1-15-350L