

Mazda Séries 3/6 - Fonctionnement instable du moteur | HELLA

Mazda

Séries 3/6

Code moteur: PE, PY

Année de fabrication: 10/2013 – 02/2014

Fonctionnement instable du moteur

Arrêt sporadique du moteur

Un calage incontrôlé du moteur est constaté sur les véhicules sus-mentionnés.

Une cause peut en être un défaut du logiciel du calculateur du moteur.

Une commande incorrecte de la pompe à carburant entraîne une alimentation insuffisante en carburant, un fonctionnement instable du moteur et, le cas échéant, le calage de celui-ci.

Si aucune autre cause n'est décelée, la version du logiciel doit être contrôlée et une mise à jour être effectuée si nécessaire.

La mise à jour ne peut être effectuée que par un atelier agréé.

u>Consigne de réparation:/u>

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés.

Toutefois, il faut partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été contrôlés ou retouchés.

Véhicules concernés:

Série 3 n° de châssis :JJMZGJ****21154413 à -169715

Série 6 numéro de châssis :JMZBM****21124994 à -140890