

MERCEDES-BENZ W210 - Allumage du voyant ESP | HELLA

MERCEDES-BENZ

W210

Tous les modèles avec ESP

Année modèle : 2000

Allumage du voyant ESP

Si le problème mentionné ci-dessus est signalé, un contacteur de feux de stop défectueux ou incorrect (contacteur de position de pédale de frein) peut être en cause. En outre, le code de défaut C1200 peut également être enregistré dans le calculateur ESP.

Déposer le contacteur de feux de stop et vérifier que le numéro de pièce est correct.

Remarque :

Le numéro de pièce 001 545 2109 n'est dans ce cas pas le contacteur de feux de stop correct.

Déposer le contacteur de feux de stop et vérifier que le numéro de pièce est correct, puis monter le nouveau contacteur de position de pédale de frein correct.

Contacteur de feux de stop (numéro de pièce de rechange :) 001 545 3109

Effacer ensuite les entrées présentes dans la mémoire des défauts.