

Mercedes W 204 - Bruits au niveau du clapet de recyclage d'air | HELLA

Mercedes

W 204

Année modèle : à partir de 2007

Bruits au niveau du clapet de recyclage d'air

Sur le type de véhicule susmentionné, des bruits sous forme de craquements et de cliquetis peuvent se produire au niveau du bloc évaporateur. Les ressorts du clapet de recyclage d'air peuvent être en cause.

Pour résoudre le problème, procéder comme suit :

- Retirer le couvercle sous la planche de bord
- Démonter la boîte à gants
- Déposer les ressorts usés du clapet de recyclage d'air
- Poser de nouveaux ressorts (A2048310079) et lubrifier les points de fixation
- Faire un essai de fonctionnement
- Remonter la boîte à gants et le couvercle.