

# **Mini BMW Mini Cooper - Dysfonctionnement des instruments de bord | HELLA**

**Mini**

**BMW Mini Cooper**

**Année modèle : 11/2003 - 01/2004**

**Code moteur : W10 B16A**

**Tous modèles sans système de navigation**

**Dysfonctionnement intermittent des instruments de bord.**

**Si le défaut mentionné ci-dessus fait l'objet de réclamations sur ces véhicules, un mauvais contact au niveau du connecteur multibroche à 12 pôles des instruments de bord peut être en cause.**

Effectuer un contrôle visuel du connecteur multibroche à 12 pôles. Si le connecteur est recouvert d'un capot transparent, remplacer ce connecteur par la version modifiée et proposée par le fabricant.

Effectuer également un contrôle visuel du bon branchement des contacts électriques et de la bonne pose du câblage des instruments de bord.

Capot connecteur :

Référence pièce de rechange : 61.13.8.365.906

Spare part no.: 61.13.8.365.906