

# **Nissan Pathfinder (R51) - Infiltration d'eau dans l'habitacle du véhicule | HELLA**

**Nissan**

**Pathfinder (R51)**

**Navara (D40)**

## **Infiltration d'eau dans l'habitacle du véhicule**

Dans le cas des véhicules nommés ci-dessus, il se peut que de l'eau de condensation pénètre dans l'habitacle du véhicule.

Un conduit d'évacuation d'eau de condensation trop court peut en être la cause.

Les véhicules suivants sont affectés:

Pathfinder (R51), jusqu'au n° de châssis: VSK....R51....345825

Navara (D40), jusqu'au n° de châssis: VSK....D40....345822

Pour résoudre le problème, il faut procéder comme suit :

- Contrôler le conduit d'évacuation d'eau de condensation
- Le cas échéant, démonter le conduit d'évacuation d'eau de condensation et monter la version modifiée (92590-1F700).