



Nissan Qashqai (J10) - Voyant ABS / ESP

Fiche technique

Constructeur	Nissan
Modèle de véhicule	Qashqai (J10)
Moteur	1.5 DCI
Code moteur	K9K
Année de fabrication	2007 - 2014
Symptôme	Voyant ABS / ESP activé en roulant



Le voyant ABS/ESC s'active en roulant, enregistrement du code défaut C1130

Le témoin ABS/ESP peut s'allumer sporadiquement sur les séries de véhicules mentionnées ci-dessus. Après un redémarrage, le voyant s'éteint de nouveau dans un premier temps, mais il se réactive après une courte période de conduite.

Le code défaut C1130 « Calculateur moteur – Signal défectueux » est enregistré dans la mémoire des défauts du calculateur ABS/ESP.

Dans certains cas, il peut aussi y avoir une perte de puissance.

Dans ce cas, un tube de liaison obstrué par des résidus d'échappement peut être en cause. De ce fait, le calculateur moteur communique au calculateur ABS/ESP un signal de couple erroné, le voyant s'active.

Le tube de liaison, allant du capteur de pression des gaz d'échappement au collecteur d'échappement, doit être démonté conformément aux instructions du constructeur et contrôlé pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépôts excessifs dus aux résidus d'échappement. La vis creuse qui fixe le tube de liaison au collecteur d'échappement doit également être contrôlée pour s'assurer qu'elle ne contient pas de résidus d'échappement.

Si le défaut mentionné ci-dessus est détecté, le nettoyage du tuyau de raccordement et le remplacement du boulon banjo peuvent remédier à la situation.

Une fois que l'origine du défaut a été corrigée, effacer la mémoire des défauts et effectuer un essai sur route pour terminer.



REMARQUE

À cet égard, il convient de toujours observer les instructions de réparation du constructeur automobile !



