

OPEL Astra G, Zafira - Démarrleur grillé à l'intérieur | HELLA

OPEL

Astra G, de 1998 à 2004

Astra G, Classic, de 1999 à 2002

Zafira, de 1999 à 2005

Tous modèles

Démarrleur grillé à l'intérieur

Si ce défaut est constaté sur les véhicules mentionnés ci-dessus, cela peut être en rapport avec une serrure de contact d'allumage défectueuse. La cause peut en être un grippage de la goupille de guidage sur la rampe de la serrure de contact d'allumage. La serrure de contact d'allumage reste alors bloquée dans la position de démarrage. Le démarreur continue de fonctionner et subit par conséquent un endommagement thermique.

En cas de dommage au démarreur, il convient de procéder aux opérations suivantes :

- déposer la serrure de contact d'allumage
- contrôler le cylindre de fermeture, huiler
- contrôler la goupille de guidage, graisser
- contrôler le contacteur d'allumage

Si des défauts mécaniques sont déjà constatés lors du démontage, les composants concernés doivent être remplacés.

Dans ce cas, veillez à observer les instructions de montage du constructeur.