

OPEL Astra H - Bruits / Défaillance de l'alternateur | HELLA

OPEL

Astra H

Année modèle : à partir de 2004

Moteur : Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL

Bruits / Défaillance de l'alternateur

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il est possible qu'une roue libre d'alternateur défectueuse cause une défaillance prématurée de l'alternateur.

Un cache de protection manquant ou défectueux sur la poulie de la roue libre provoque une usure prématurée du palier. Ceci se fait le plus souvent remarquer par des bruits (provoqués par un palier défectueux).

Pour y remédier, il convient de remplacer la roue libre, éventuellement l'alternateur.

Remarque: lors du montage de l'alternateur, veillez obligatoirement à la présence du cache de protection. Celui-ci est également disponible séparément via le constructeur, sous la référence 93167817.

Les images montrent des exemples de cache de recouvrement et de roue libre:



