

# OPEL Omega B - Défaillance du capteur de pluie | HELLA

**OPEL**

**Opel Omega B**

**Tous les modèles : 05/2000 à 05/2002**

## **Défaillance du capteur de pluie et d'obscurité**

Si le client se plaint sur ces véhicules d'un défaut / d'une défaillance de la fonction d'essuie-glace automatique, les deux relais du capteur de pluie doivent être pris en compte comme source d'erreur possible. Ceux-ci doivent être contrôlés et si nécessaire remplacés. Les deux relais se trouvent dans la boîte à fusibles (compartiment moteur).

Des relais de capteur de pluie modifiés ou optimisés (2 unités) ont été mis en oeuvre à partir du VIN W0L0VBF6921061034.

- Pièce de rechange N° 93175483
- Catalogue N° 62 38 627

Remarque :

Si l'analyse d'erreur devait indiquer un défaut dans le capteur de pluie (électronique de commande), les deux relais du capteur de pluie doivent être remplacés dans ce cas aussi (cf. ci-dessus).

Vous trouverez des informations supplémentaires relatives aux remplacement du capteur de pluie et d'obscurité dans la base de données IT - Information technique.

- Remplacement du capteur de pluie et d'obscurité avec le kit de réparation silicone.