

Opel Vivaro - Le voyant moteur s'allume | HELLA

Opel

Vivaro 1,9DI / 1,9DTI

Code moteur : F9Q-760, F9Q-762

Année modèle de 2001 à 2007

Le voyant moteur s'allume

Code défaut P0100 : débitmètre de masse d'air

Mauvais comportement au démarrage

Si le défaut susnommé est détecté peu après une défaillance du turbocompresseur, la présence de particules dans le système de refroidissement d'air de suralimentation peut être en cause. Dans le cas d'un turbocompresseur endommagé, de la limaille ou des copeaux peuvent demeurer dans l'alimentation. Ces particules étant aspirées, celles-ci peuvent détériorer le film de mesure du débitmètre de masse d'air. Dans certains cas, il se peut également que ce type de défaut n'apparaisse que 2 à 3 semaines après le remplacement du turbocompresseur.

Remarque pour la réparation

Afin d'éviter d'éventuelles détériorations consécutives suite au remplacement du turbocompresseur, vérifier d'abord le circuit d'alimentation et le nettoyer le cas échéant.

Pour de plus amples informations, merci de consulter l'Info Technique suivante :

"Remplacement du refroidisseur d'air de suralimentation suite à un dysfonctionnement du turbocompresseur"