

Opel Zafira B - Dysfonctionnement du volet | HELLA

Opel

Zafira B

Années modèle : 2005 à 2009

Avec climatisation

Dysfonctionnement du volet de recyclage d'air habitacle

Un entraînement défectueux (figure 1) sur le type de véhicule susmentionné peut conduire à un dysfonctionnement entre l'arbre et le volet de recyclage d'air habitacle.

L'utilisation d'un kit de réparation (93196653), figure 2, peut résoudre le problème. À ce effet, monter un boîtier de volet de recyclage d'air modifié et remplacer l'arbre court du moteur de volet par un modèle d'arbre plus long.

En cas de remplacement des composants procéder comme suit :

- Séparer le groupe moto-ventilateur du boîtier du volet de recyclage d'air en le dévissant (figure 3)
- Détacher le boîtier du volet de recyclage d'air depuis le compartiment moteur
- Démonter le boîtier
- Détacher le moteur du volet de recyclage d'air (figure 4) et l'arbre de l'ancien boîtier
- Retirer l'arbre court et monter l'arbre long provenant du kit de réparation (croquis)
- Monter le moteur et l'arbre sur le nouveau boîtier
- Monter le boîtier du volet de recyclage d'air et le groupe moto-ventilateur

Procéder à un réglage de base et vérifier le fonctionnement après cette modification.



Figure 2



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_fr_airco_opel_zafira_b_umluftklappe005.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />





