

# **Peugeot 307 - Le moteur a des ratés aux accélérations | HELLA**

**Peugeot 307**

**1,6 HDI FAP**

**Code moteur: 9HZ (DV6TED4)**

**Année de fabrication: 2004 - 2005**

**Le moteur a des ratés aux accélérations**

**Le véhicule passe en mode dégradé**

**Code d'erreur: P1113 système haute pression de carburant**

**«Pression trop basse»**

Si des à-coups importants du moteur sont constatés à partir d'env. 3000trs/min et si le code de défaut P1113 est lu en même temps dans la mémoire de défauts sur le véhicule susmentionné, l'obstruction du filtre à carburant peut en être la cause.

Si une quantité insuffisante de carburant est fournie à la régulation diesel électronique, il se produit dans le système une chute de pression détectée par les capteurs électroniques. Les causes suivantes correspondent au défaut enregistré dans le calculateur dans le diagnostic général:



### Consigne de réparation

Avant de remplacer divers composants, commencer toujours par contrôler le système d'alimentation en carburant.

Nous recommandons de procéder de la façon suivante:

## **Important safety notice**

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.