

Porsche 911 - Usure irrégulière et accrue des garnitures de frein à disque | HELLA

Porsche

Gamme 911

Type 964,933,996

Usure irrégulière et accrue des garnitures de frein à disque.

Montage difficile des garnitures de frein.

Un montage difficile des garnitures de frein sur les essieux avant et arrière sur les véhicules cités ci-dessus peut être dû à la tôle de guidage de l'étrier de frein, déformée et empreinte de corrosion et d'encrassement. Cet encrassement induit un grippage des garnitures de frein dans les guides et en conséquence une usure accrue et irrégulière, un grincement et une augmentation de température sur les freins de roue.



Effectuer les opérations suivantes :

- Nettoyer soigneusement l'étrier de frein, le cas échéant, déposer et nettoyer les tôles de guidage.
- Vérifier l'absence de dommage sur les tôles de guidage, les remplacer le cas échéant.
- Nettoyer et graisser les surfaces d'appui des tôles de guidage.

C'est pourquoi nous recommandons l'usage du lubrifiant permanent non métallique HELLA.

.

Référence : 8 DX 355 370-011