



# Renault Clio II - Le véhicule ne démarre pas

## Fiche technique

Constructeur	Renault
Modèle de véhicule	Clio II
Moteur	1,5 L DCI   K9K-712
Année-modèle	2003-2012
Symptôme	Le véhicule ne démarre pas   Code d'erreur 4232 "Régulation de la pression du rail"



# Renault Clio II - Le véhicule ne démarre pas

Le défaut susnommé peut être causé par un défaut d'étanchéité de la valve de sécurité de surpression. En raison de joints défectueux, le carburant est détourné du côté haute pression vers le corps de la pompe et acheminé vers le circuit basse pression. La pression de carburant d'au moins 150 bars nécessaire au démarrage du moteur ne peut donc pas être établie.

La soupape de sécurité, qui est installée dans la partie inférieure de la pompe haute pression, doit être dévissée pour vérifier les joints. En cas de réparation, il faut remplacer les deux joints. Comme le constructeur automobile ne propose pas de pièces de rechange, les joints doivent être achetés auprès du fabricant de la pompe ou sur le marché de la rechange indépendante.

## ① REMARQUE

Veuillez toujours également respecter les consignes de diagnostic et de réparation respectifs des fabricants du véhicule et du système correspondant !

## **Cela pourrait également vous intéresser**

La reproduction, la cession, la duplication et l'exploitation sous quelque forme que ce soit ainsi que la diffusion du contenu de ce document, même sous forme d'extraits, ne sont autorisées qu'avec notre accord formel et par écrit et avec mention de la source. Les schémas, les illustrations et les descriptions relatifs au texte du document sont uniquement proposés à titre d'explication et d'illustration. Ces informations ne peuvent en aucun cas servir de base pour effectuer les opérations d'installation et d'assemblage. Tous droits réservés.