



Renault Mégane IV - Vibrations et bruits en marche

Fiche technique

| | |
|----------------------------|--|
| Constructeur | Renault |
| Modèle de véhicule | Mégane IV |
| Année de fabrication | 2018 |
| Symptômes | Vibrations et bruits en marche |
| Autres véhicules concernés | Concerne également les modèles suivants avec boîte automatique (code de boîte DW5) : ESPACE V (RFC), KADJAR (HA,HL), MEGANE IV (B9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) et TALISMAN. |



Des vibrations et des bruits se produisent en marche sur la Renault Mégane IV

Dans ce cas de réparation, le client se plaint de l'apparition en marche de vibrations et de bruits provenant de l'essieu avant. Lors d'un essai sur route, il s'est avéré que des vibrations associées à un bruit de claquement apparaissaient lors de la transmission de force à l'essieu moteur. La cause du problème mentionné ci-dessus est un niveau d'huile trop faible / insuffisant de la boîte automatique.

Remède : remplacer l'huile de boîte automatique.

Pour éviter que l'huile neuve ne soit contaminée par des résidus d'huile usagée restés dans le système, il faut impérativement procéder à un rinçage de la boîte de vitesses avec une station d'entretien appropriée. Par ailleurs, une mise à jour du logiciel de la boîte de vitesses doit être effectuée dans le cadre de cette mesure. Faire ensuite un essai sur route pour vérifier si la mesure de réparation a porté ses fruits.

| Pièces de rechange | Référence OE |
|---|---------------|
| Huile (FFL-7) | 77 11 782 057 |
| Joint de bouchon de remplissage d'huile | 82 00 201 381 |

REMARQUE

Veuillez noter qu'il est impératif que ces travaux soient effectués uniquement par un atelier spécialisé agréé et dans le respect des consignes de réparation et d'entretien du constructeur du véhicule !