



Seat Arona - Bruits provenant de la partie avant du véhicule lors des manœuvres de stationnement

Fiche technique	
Constructeur	Seat
Modèle de véhicule	Arona
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2017 - 2021
Symptôme	Bruits dans la partie avant lors des manœuvres de stationnement



Bruits dans la partie avant lors des manœuvres de stationnement

Les problèmes suivants ont été signalés sur les véhicules susmentionnés.

Les bruits peuvent se produire lors des manœuvres de stationnement du véhicule.

La cause a pu être diagnostiquée comme étant un frottement involontaire entre la jambe de suspension avant et la butée élastique de l'amortisseur.

Pour y remédier, veuillez procéder comme suit.

- Pour accéder à la tige de piston de l'amortisseur, retirer le cache de protection et la butée élastique vers le haut.
- Nettoyer soigneusement toutes les surfaces d'appui et

appliquer de la graisse silicone réf. G 000 405 A2 shy /> (seulement utiliser le type de graisse silicone mentionné)shy /> sur les surfaces d'appui entre la tige de piston de l'amortisseur et la butée élastique de l'amortisseur comme indiqué sur l'image

- Poser les pièces démontées dans l'ordre inverse de la dépose.
- Répéter l'opération de l'autre côté du véhicule.

Faire ensuite un essai sur route pour vérifier si la mesure de réparation a porté ses fruits.

