



# Suzuki SX 4 S-Cross - Dysfonctionnement du système de navigation

## Fiche technique

Constructeur	Suzuki
Modèle de véhicule	SX 4 S-Cross
Moteur	Tous modèles avec système de navigation
Année de fabrication	à partir de 04/2017
Symptôme	Dysfonctionnement du système de navigation



## Dysfonctionnement de l'écran de navigation

Les problèmes suivants ont été signalés sur les véhicules susmentionnés. Pendant la navigation, des dysfonctionnements de l'affichage (p. ex. affichage retardé des images) peuvent se produire. La cause de ce dysfonctionnement a pu être diagnostiquée comme étant un câble d'antenne de toit coincé / endommagé. Le câble a pu être coincé lors du montage, entre le socle d'antenne et la tôle de toit. Cela peut entraîner des interruptions dans le câble et donc provoquer les perturbations susmentionnées. Pour y remédier, veuillez procéder comme suit.

- Démontez l'antenne de toit selon les instructions du fabricant
- Vérifiez que le câble n'est pas endommagé et remplacez l'antenne si nécessaire (réf. OE 39253-68L21-000)
- Montez l'antenne de toit selon les instructions du fabricant, en veillant à poser le câble d'antenne dans les règles de l'art.