



Toyota C-HR : bruits émanant du compartiment moteur

Fiche technique

Constructeur	Toyota
Modèle de véhicule	C-HR
Moteur	1.2i
Code moteur	8NR-FTS
Année de fabrication	2016 - 01/01/2018
Symptôme	Bruits émanant du compartiment moteur



Bruits de cliquetis non spécifiques émanant du compartiment moteur

Sur les véhicules susmentionnés, des bruits de cliquetis non spécifiques peuvent provenir du compartiment moteur.
Une cause possible qu'il convient de considérer est la valve régulatrice de pression de suralimentation qui peut vibrer en raison de variations de pression.
Pour y remédier, il est recommandé de remplacer la conduite à dépression par une variante modifiée (25781-47030) et de monter en plus une pince de maintien (23841-28050).