

SUZUKI Swift - Allumage du voyant moteur | HELLA

SUZUKI

Swift (SG)

Tous les modèles des années 2006 à 2010

Si le client signale le défaut mentionné ci-dessus, la vanne EGR peut être en cause. Le code d'erreur P0400 (système de recyclage des gaz d'échappement, dysfonctionnement traversée déterminé) peut en outre être enregistré dans la mémoire des défauts. Les cokages et autres défauts provoquent un blocage de la vanne. Dans ce cas, procéder comme suit :

- Démonter la vanne EGR et nettoyer soigneusement avec des produits appropriés.
- En cas de forts encrassements, il convient de démonter et de nettoyer également le collecteur de gaz d'échappement.
- Après le nettoyage, remonter les pièces démontées avec des joints neufs.
- Procéder ensuite à un contrôle du système.
- Effacer la mémoire des défauts.