



# Volkswagen T6 - Siflements provenant du compartiment moteur

## Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Transporter T6 (SF/SG)
Moteur	2.0 TDI (CAAC/CXFA/CXHA)
Année de fabrication	2015 - 2019
Symptôme	Siflements provenant du compartiment moteur



## Sifflement à l'accélération

Sur les véhicules susmentionnés, des siflements peuvent provenir du compartiment moteur en phase d'accélération. Une perte de puissance n'est souvent pas perceptible et le voyant moteur est également éteint.

Des flexibles ou des raccords de flexible défectueux ou desserrés au niveau du refroidisseur d'air de suralimentation peuvent être en cause(<span class="gallery-mode--link" data-order="1">image 1</span>).

De plus, il est également possible que le refroidisseur d'air de suralimentation lui-même soit endommagé. Il suffit souvent d'un contrôle visuel pour en déterminer la cause. Des traces d'huile en surface(<span class="gallery-mode--link" data-order="2">image 2</span>) indiquent la présence d'une fissure qui provoque les bruits mentionnés précédemment.

Pour y remédier, il convient de remplacer le refroidisseur d'air de suralimentation.



Image 1 : refroidisseur d'air de suralimentation



Image 2 : traces d'huile sur refroidisseur d'air de suralimentation