

Volvo V60 D4 2,0 16V CDI - Absence de puissance du véhicule | HELLA

Volvo V60

D4 2,0 16V CDI

Code moteur D4204 T5

Année de construction 2010-2013

Absence de puissance du véhicule

Code d'erreur P0299

«Pression de suralimentation trop basse»

Si le symptôme décrit ci-dessus apparaît en combinaison avec le code d'erreur P0299, la cause peut en être un tuyau du refroidisseur d'air de suralimentation défectueux.

Un défaut mécanique sur le support du tube du refroidisseur d'air de suralimentation entraîne un contact avec la poulie et le tuyau d'air de suralimentation, ce qui provoque un endommagement.

Dans ce cas, il faut vérifier le tuyau et le support et les remplacer si nécessaire.

Consigne de réparation!

Le constructeur automobile a identifié ce problème qu'il a éliminé dans le cadre d'une intervention de maintenance avec de nouveaux composants, un nouveau tuyau de refroidisseur d'air de suralimentation et un nouveau tube d'air de suralimentation. Il se peut toutefois également que tous les véhicules n'aient pas été vérifiés.

Ce défaut peut également survenir sur d'autres modèles équipés de moteurs identiques.