

VW CC - Bruits en tournant le volant | HELLA

VW

CC

Années de fabrication : 2011 - 2017

Bruits en tournant le volant

Dans ce cas de réparation, le client se plaint d'un bruit de frottement au niveau de la colonne de direction dès que le volant est actionné ou tourné.

En cas de détection du problème susnommé, une lubrification insuffisante des contacts frotteurs de l'airbag conducteur sur la colonne de direction peut être en cause.

Consignes de réparation:

- Déposer l'airbag conducteur (attention : toute intervention sur et avec les airbags ne doit être effectuée que par des réparateurs qualifiés).
- Graisser les contacts frotteurs de l'airbag sur la colonne de direction avec le lubrifiant spécial prescrit par le constructeur automobile (G 052 172 M2).
- Reposer l'airbag conducteur.

Faire ensuite un tour avec le véhicule pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits. Interroger également les codes défaut avec un appareil de diagnostic approprié.

REMARQUE :

Il est impératif de faire effectuer toutes les phases d'intervention sur le véhicule uniquement par un atelier spécialisé agréé et de respecter les consignes de réparation et d'entretien du constructeur automobile.