

VW Golf 4 - Le moteur cale après le démarrage | HELLA

VW

Golf 4 (1J)

Année modèle : 2002

Tous les modèles avec combiné Bosch RB8

Le moteur cale peu après le démarrage

Le moteur peut caler peu après le démarrage dans les véhicules nommés ci-dessus. La cause peut être un dysfonctionnement du dispositif d'immobilisation.

Des impulsions de tension à la mise en marche peuvent provoquer des dysfonctionnements dans le combiné.

Éventuellement, l'échange de données entre le combiné et le dispositif d'immobilisation est ensuite perturbé. Si la mémoire de défaut enregistre des codes tels que:
17978 (P1570) = calculateur moteur, dispositif d'immobilisation verrouillé
et/ou
18058 (P1650) = bus de données, combiné - aucun signal
ceci dénote un combiné défectueux. Dans ce cas, la résolution peut consister en l'échange par un combiné modifié.

Merci de bien vouloir tenir compte du fait qu'après l'échange du combiné, le dispositif d'immobilisation doit être programmé à nouveau à l'aide d'un banc de diagnostic approprié.