



VW Passat - Bruits de cliquetis parasites dans l'habitacle

Fiche technique	
Constructeur	VW
Modèle de véhicule	Passat
Moteur	1.6 TDI
Code moteur	DCXA
Année de fabrication	2014 à 2018
Symptôme	Bruits de cliquetis parasites dans l'habitacle

Consigne de sécurité importante

Bruits de cliquetis émanant de la zone des sièges avant

Sur le type de véhicule susmentionné, il se peut que des bruits de cliquetis ou de cognement parasites soient perçus dans l'habitacle pendant la conduite. Ce bruit se manifeste notamment lors du passage sur des imperfections de la chaussée et semble provenir de la zone des sièges avant.

Dans le cadre du dépannage, il convient tout d'abord de vérifier, via un essai sur route ciblé, si le bruit peut être clairement localisé au niveau des appuie-tête avant. Si le bruit peut être attribué de manière reproductible à la zone des sièges, la cause réside souvent dans un guidage insuffisant de l'appuie-tête. Est incriminé, dans le sens de la marche, le guide de l'appuie-tête côté droit sur chacun des deux sièges avant (voir figure). En raison des tolérances de fabrication ou de l'usure liée au matériau, du jeu peut apparaître dans le guidage, ce qui peut causer des bruits de cliquetis ou de cognement de l'appuie-tête lorsque le véhicule est en mouvement.

Pour remédier à ce défaut, les guides des appuie-tête des sièges concernés sont à remplacer selon les directives constructeur. Après le remplacement, refaire impérativement un essai sur

route pour s'assurer qu'il n'y a plus de bruit. Remarque : Pour votre propre sécurité et celle des autres usagers de la route, les tests et essais sur route doivent toujours être effectués en compagnie d'une deuxième personne (conducteur).

Remarque

À cet égard, veuillez toujours respecter les directives de maintenance et de réparation du constructeur !

Ce symptôme peut également survenir sur d'autres modèles dotés d'équipements similaires.



Exemple de représentation, dans le sens de la marche, du guide de l'appuie-tête côté droit sur siège avant. Dans cette zone, du jeu dans le guidage peut entraîner des bruits de cliquetis ou de cognement.